


Scala 1:5'000



OBJ_ID	INDIRIZZO	FONTE	DESCRIZIONE	ID_INT1	ID_INT2	ID_INT3
Po01	Fiume Lambro	Direttiva alluvioni 2007/60/CE	F. Lambro- Pericolosità H: Area potenzialmente interessata da alluvioni frequenti (Tr10/20)	INS07	NULL	NULL
Po02	Fiume Lambro	Direttiva alluvioni 2007/60/CE	F. Lambro- Pericolosità M: Area potenzialmente interessata da alluvioni poco frequenti (Tr100/200)	INS07	NULL	NULL
Po03	Fiume Lambro	Direttiva alluvioni 2007/60/CE	F. Lambro- Pericolosità L: Area potenzialmente interessata da alluvioni rare (Tr500)	INS07	NULL	NULL
Po04	Colatore Addetta	Direttiva alluvioni 2007/60/CE	Colatore Addetta- Pericolosità H: Area potenzialmente interessata da alluvioni frequenti (Tr10/20)	INS07	NULL	NULL
Po05	Territorio comunale	Comune PGT	Il territorio comunale è caratterizzato da un elevato livello della falda	INS05	NULL	NULL
Po06	via Garibaldi/Centro storico	Comune e CAP	Allagamenti causati dal sovraccarico della rete di raccolta mista che viene convogliata in via Melegnano	IS01	IS02	IS05
Po07	via Pini e via dei Tigli	CAP	Allagamenti causati dal sovraccarico della rete di raccolta mista che viene convogliata in via Melegnano	IS01	IS02	NULL
Po08	via Miglioli e via di Vittorio	Modello/CAP	Fenomeni di sovraccarico e tratti di rete priva di recapito	INS08	NULL	NULL

OBJ_ID	INDIRIZZO	FORTE	DESCRIZIONE	ID_INT1	ID_INT2
Ln01	via Togliatti	CAP	Rete: criticità causata da una scarsa pendenza del tratto di fognatura nera e dal notevole deposito sul fondo tra le cam. 356 e 355	INS04	NULL
Ln02	via Verdi	Comune	Rete: criticità causata dalla presenza di tubazioni ovalizzate e allacci compromessi	IS03	INS10
Ln03	via Melegnano/via Pini	CAP	Sifone: criticità potenziale, occorre manutenzione tra le cam. 326 e 325	INS04	NULL
Ln04	c/o Parcheggio ospedale	Modello	Rete acque bianche: fenomeni di sovraccarico	INS08	NULL
Ln05	via Lombardia	Modello	Rete acque bianche: fenomeni di sovraccarico	INS08	NULL
Ln06	via Melegnano	Comune	Roggia/rete bianca: criticità causata dal sovraccarico della roggia Dresana e fuoriuscite delle acque dalle caditoie stradali nel periodo irriguo	INS11	NULL

OBJ_ID	INDIRIZZO	FORTE	CAUSA	DESCRIZIONE	ID_INT1	ID_INT2
Pt01	via Miglioli	CAP	1	Shoratore: criticità potenziale occorre manutenzione cam. 121	INS03	NULL
Pt02	Fuori ambito stradale c/o Cascina Bernarda	CAP	1	Shoratore: criticità potenziale occorre manutenzione cam. 542	INS03	IS05
Pt03	Fuori ambito stradale c/o via Papa Giovanni Paolo I	CAP	1	Scarico: da indagare il recapito finale delle acque meteoriche via Papa Giovanni Paolo I	INS09	NULL

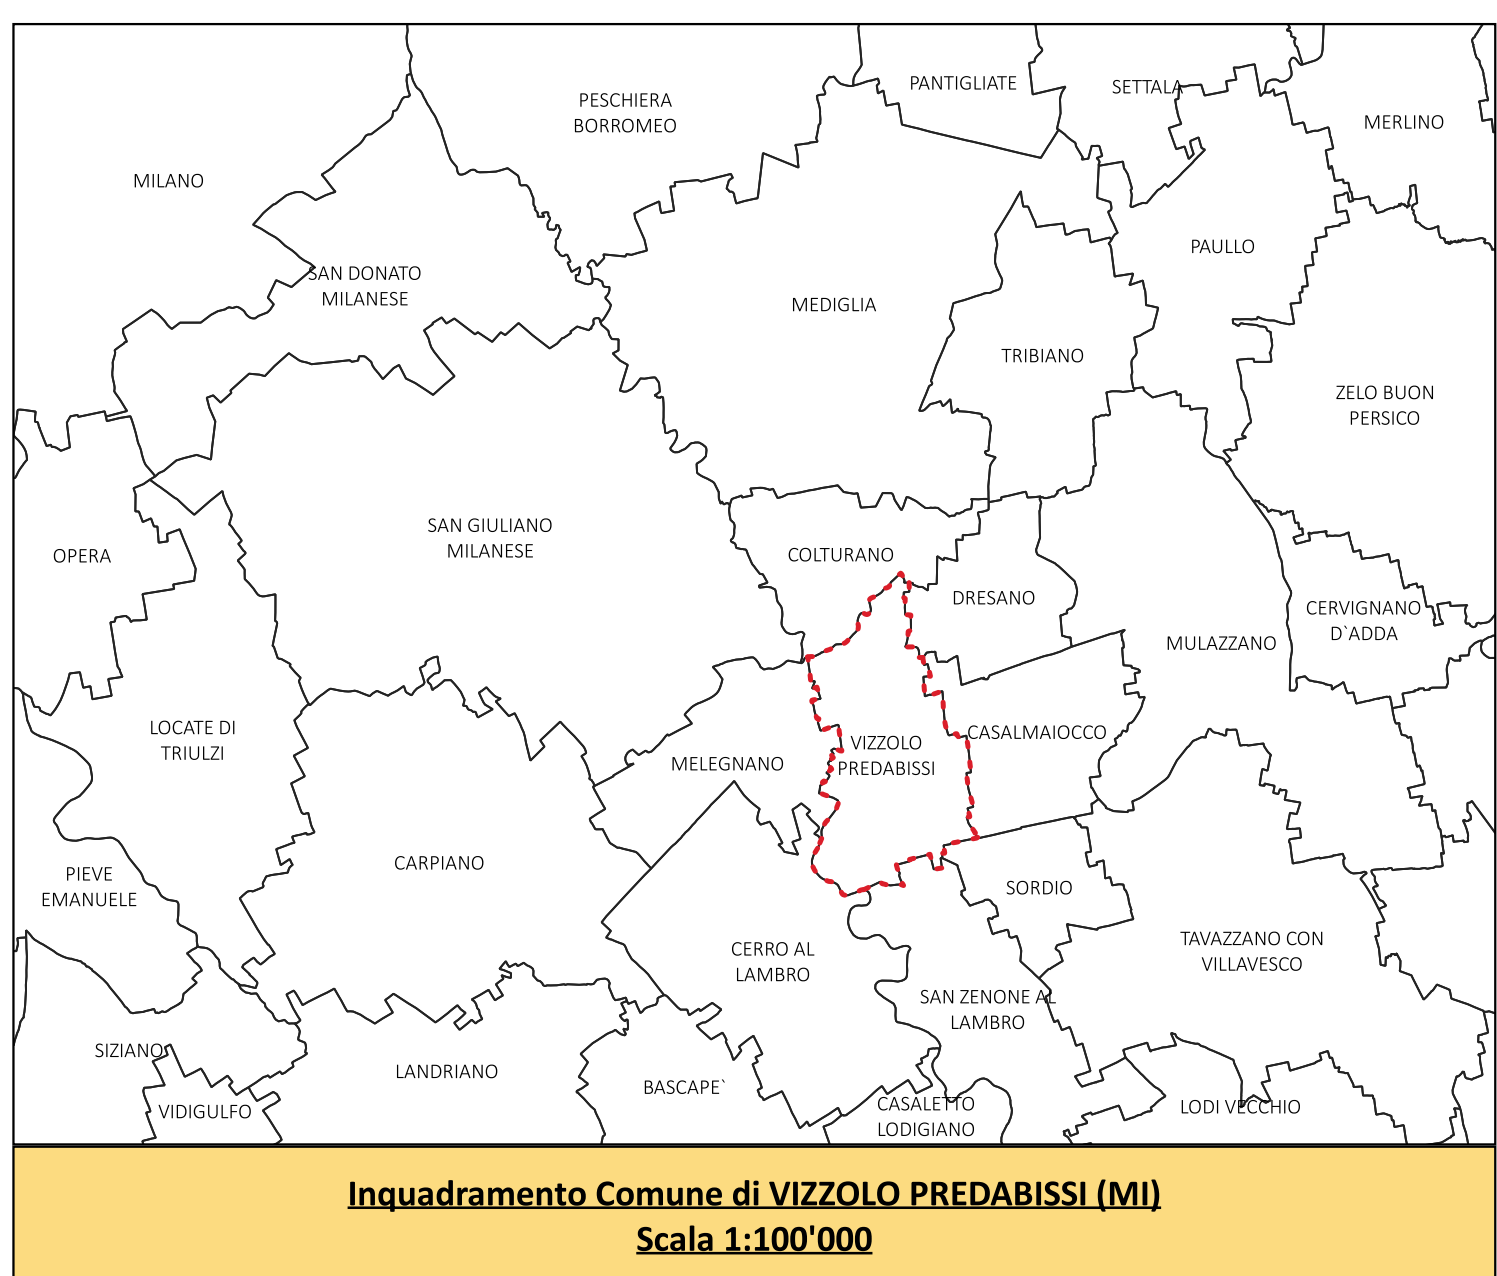

Il reticolo idrografico riportato deriva dalla Tavola 5 - *Carta del reticolo idrico*, redatta nel 2010 nell'ambito degli Studi geologici allegati al PGT (approvato con DCC n. 3 del 17/12/2010).

In considerazione del continuo aggiornamento normativo relativo alla classificazione dei reticoli idrici, alcuni elementi sono stati aggiornati in riferimento alla DGR XI/5714 del 15/12/2021 *"Riordino dei reticoli idrici di regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. aggiornamento della D.G.R. 14 dicembre 2020 n. XI/4037 e dei relativi allegati tecnici"*.

Tuttavia, nell'ambito e per gli scopi della presente commessa non è stato aggiornato completamente il Reticolo idrografico che dovrà invece essere rivisto in fase di aggiornamento del PGT, attualmente in corso, considerando gli ulteriori approfondimenti effettuati circa i tracciati e le competenze in particolare del reticolo minore. Inoltre l'attuale reticolo non considera l'infrastruttura TEEM, che ha comportato con la sua realizzazione variazioni del tracciato del reticolo.

